

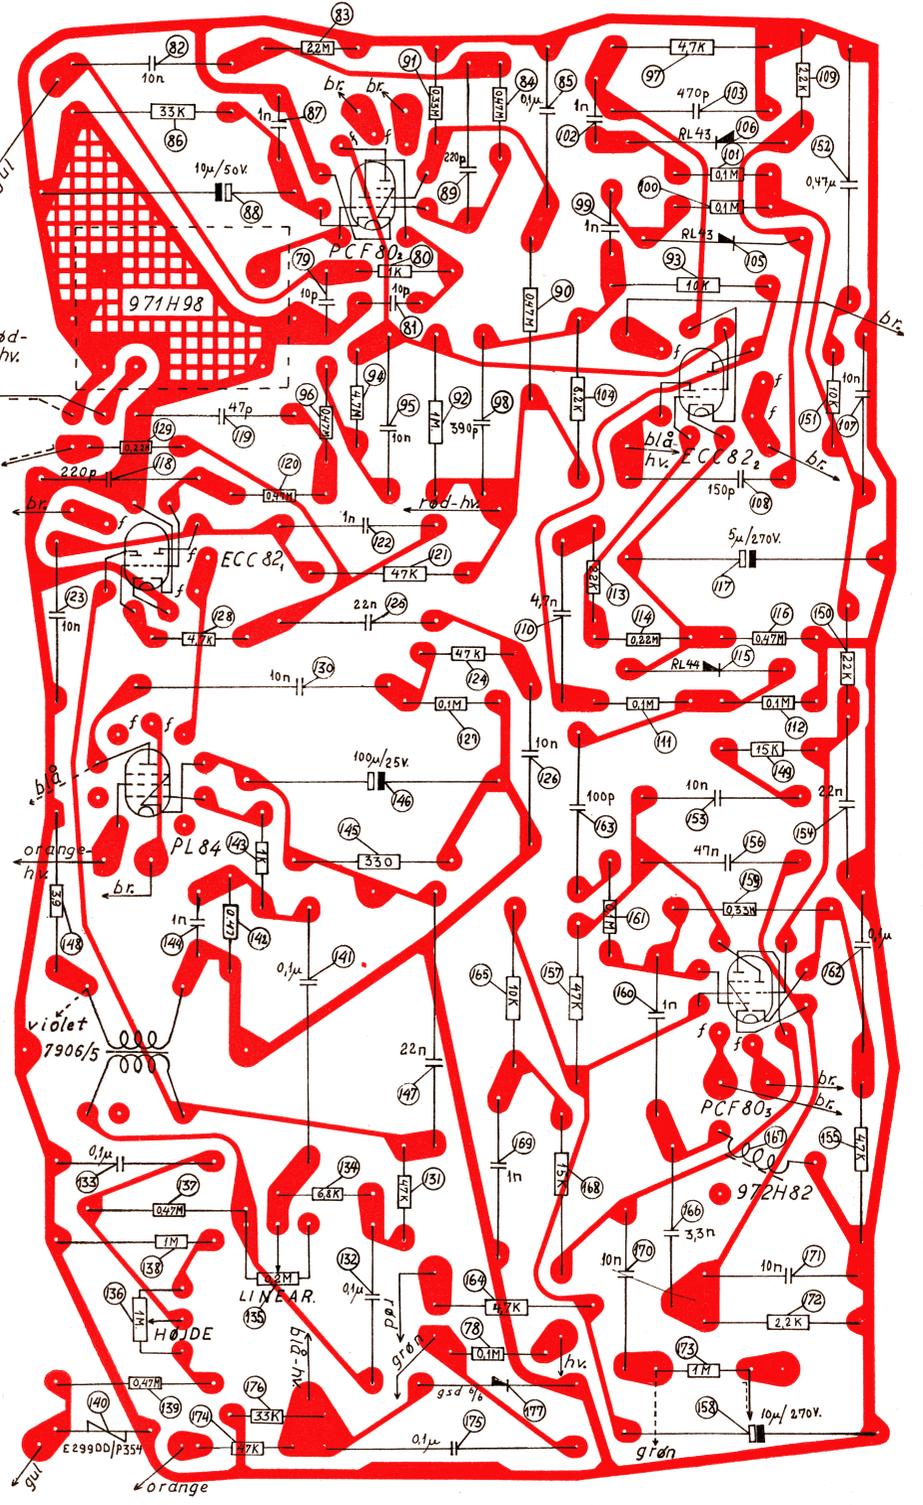


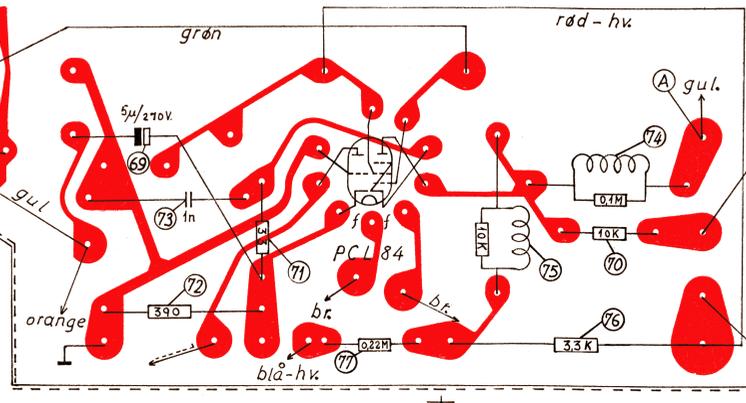

PW PLADER FOR CAPRI TV 606

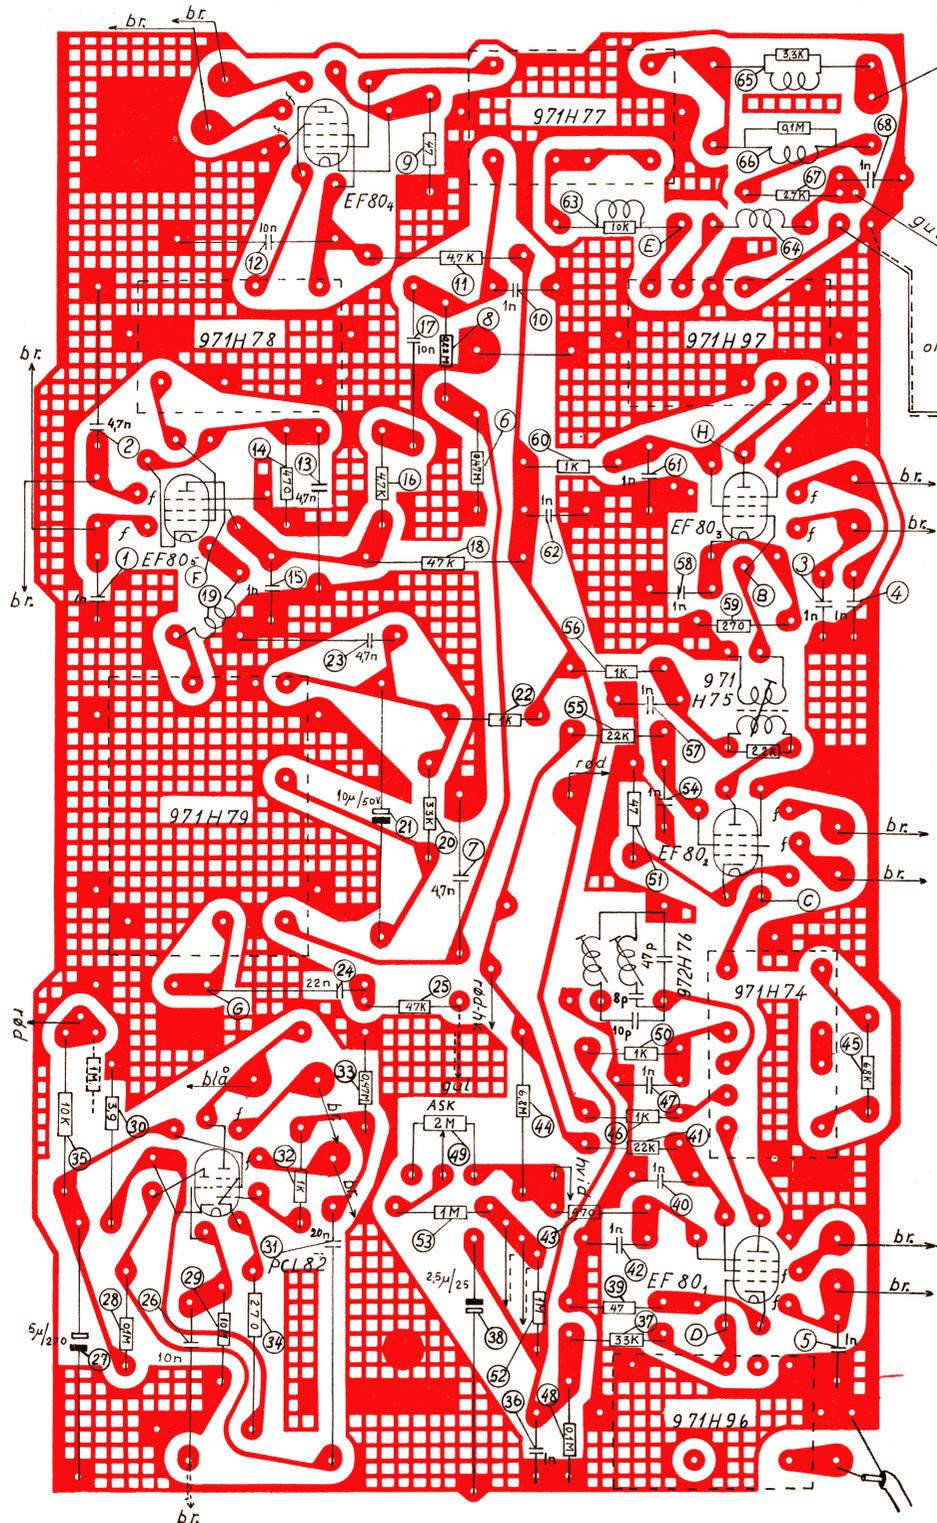

Fejltips:

Liniehold uroligt, trækker billedet til siden og vælter, skyldes ubalance i de to RL 43 i fasedetektor, udskiftes til 2 stk. OA 81 eller 1 stk. D 3-2-1 Y.

Overstyring og urolig synkronisering ved opdrejet kontrast, skyldes for lav spærremodstand i videodioden RL 41, udskiftes til OA 70.