

# Service Information



**SAILOR**



**FOR GLOBAL COMMUNICATION**

SEPTEMBER 1996

NUMMER 167

## SERVICEMEDDELSE 600 OG 1200W ANLÆG

### **ERROR 84 ELLER ERROR 85 I SPECIELLE KONFIGURATIONER MED 1200W**

Det har vist sig, at der i specielle konfigurationer med 1200W anlæg kan opstå problemer med manglende TX-key, hvilket har medført nedenstående ændringer i både 600 og 1200W anlæggene.

Problemet afhjælpes ved at foretage følgende ændringer i senderen:

- |                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| - TX processor 626408     | R80 ændres til 150 $\Omega$ (SP.no. 02.452)   |
| - Connection board 726395 | R12 ændres til 2,0 k $\Omega$ (SP.no. 02.479) |
| - Connection board 726396 | R11 ændres til 2.0 k $\Omega$ (SP.no. 02.479) |

og følgende ændringer i modemmet RM2150 eller RM2151:

- |                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| - På filterprintet 55.151 | R3 ændres fra 39 $\Omega$ til 10 $\Omega$ (SP.no. 302.024) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|

I forbindelse med installation samt ombytning af enheder skal De være opmærksom på følgende:

- En modificeret RM2150/51 kan anvendes sammen med både en modificeret og en ikke-modificeret sender.
- En modificeret sender skal tilsluttes en modificeret RM2150/51

Ovenstående ændringer er indført i alle enheder, der leveret fra S.P. Radio efter d. 11.06.96.

Ændringerne er indført i følgende T2131 serie numre:

- 454999, 524384, 524385, 524386, 524392, 524401, 524402, 526528, 526533, 526534, 526536, 526537, 526849, 526850, 526851, 526853, 526856, 526857, 526865, samt alle serie numre højere end 528XXX

For T2135 og RM2150 og RM2151 gælder det alle enheder leveret efter 11.06.96.

Har De spørgsmål til ovenstående, bedes De venligst kontakte vor serviceafdeling.

Med venlig hilsen  
S.P. Radio A/S

Service

S.P. RADIO A/S • PORSVEJ 2 • DK-9200 AALBORG SV • DENMARK  
PHONE INT. + 45 9818 0999 • TELEX 69 789 SPRAD DK • TELEFAX INT.+ 45 9818 6717