

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

Juni 1992

NYE ITU FREKVENSER I SAILOR RE2100

I forbindelse med indførelsen af nye telefoni ITU kanaler har vi bemærket en fejl i 2 MHz båndet. Det valgte sæt frekvenser er 1400 Hz fra bærefrekvensen. Kanalnumrene er fra 241 til 295.

Fejlen skal findes i software versionerne C1086E, C1086F, U4791, C1086H, C1086I.

For at rette fejlen skal der installeres en ny software i SAILOR RE2100.

Den nye software er programmeret i en EPROM (27C256), og den har et nyt versionsnummer C1086L. De kan bestille EPROM med S.P. nr. 726166 uden beregning. Venligst oplys om udstyrets serienummer, når De placerer ordren.

Softwaren skal skiftes som følger:

1. Vær sikker på, at det gamle versionsnummer er et af de følgende:

C1086E, C1086F, U4791, C1086H eller C1086I.

Hvis versionen er ældre, skal hoved processor print skiftes. Venligst kontakt S.P. Radio A/S.

2. Skil SAILOR RE2100 ad og find processor enheden (modul 5). Venligst se instruktionsbogen, kapitel 4.1.
3. Fjern de to RF-skjolde.
4. Find og fjern EPROM U06 (27C256).
5. Installer det nye EPROM and saml udstyret igen.

Brugerprogrammer, f.eks. kvikvalgskanaler and scanning programmer, forbliver i memory.

Please file this information in the service-portfolie we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.



S. P. RADIO

Aalborg - Denmark