

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

June 1992

Modulationsproblemer i SAILOR VHF RT2048

Vi har erfaret, at enkelte af ovennævnte VHF'er kan have periodisk modulationsforvrængning. Årsagen til dette er afledning på printpladen omkring mikrofonforstærkeren på synthesizer unit (module 3).

Problemet afhjælpes ved forsigtigt at rense den del af printet der er vist på vedlagte skitse med destilleret vand, for derefter at lakere den pågældende del af printet.

Modulation Problems in SAILOR VHF RT2048

We have seen that some of the above-mentioned VHF-stations may have periodical modulation distortion. The reason is a leakage between two components on the PCB near the microphone amplifier on the synthesizer unit (module 3).

The problem is solved by carefully cleaning the part of the PCB shown on the enclosed drawing with distilled water, afterwards you must seal the part of the PCB in question.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.


Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

 **S. P. RADIO**

Aalborg - Denmark

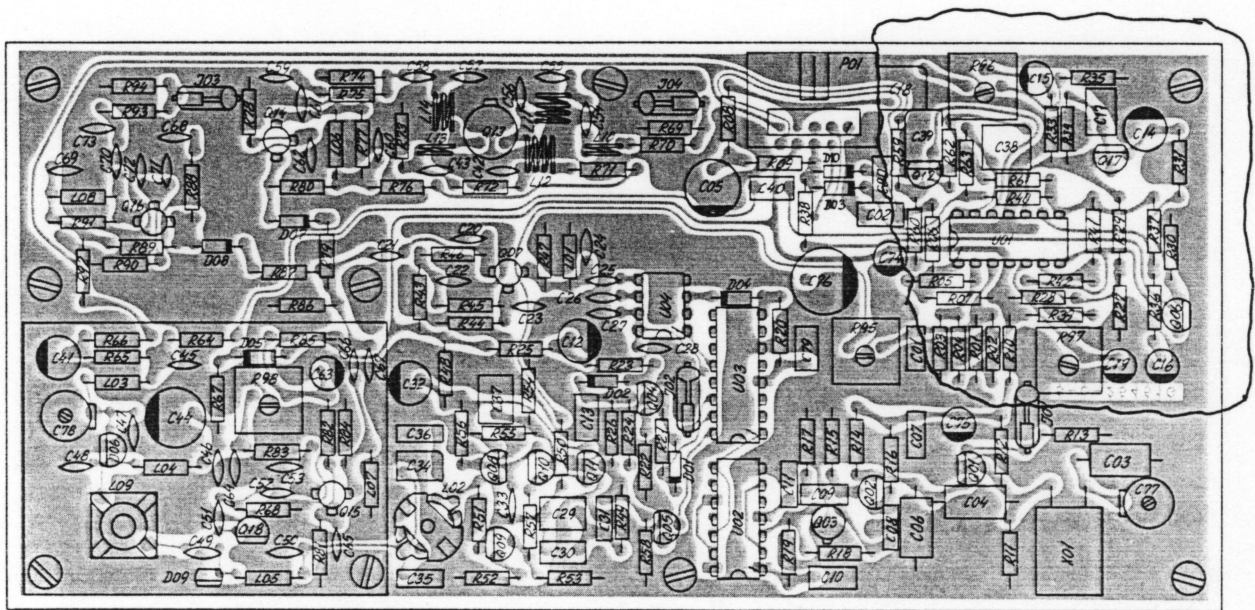

View from component side with lower side tracks.

SYNTHESIZER (MODULE 3)