

Service Information



SAILOR.



FOR GLOBAL COMMUNICATION

MAJ 1995

NUMMER 161

DÅRLIG FUNKTION AF MIKROFONHOLDER 726233.

Det har vist sig, at de først leverede af disse mikrofonholdere var for lave således, at mikrofonen ikke kunne placeres korrekt i holderen. En ny holder, som er forhøjet med 1,5 mm er derfor blevet udviklet. Se vedlagte tegning af denne rettede holder.


Enkelte af disse holdere er leveret på en bund med switch, hvor tyllen på switchen ikke var ændret til en tilsvarende høj type, hvilket kan give problemer med aktivering af switchen i bunden.

I installationer med Telex, DSC eller C2140 vil fejlen vise sig ved at RE2100 melder HF OCC, når man forsøger at sende fra en af disse enheder. Har De problemer med aktiveringen af denne switch, skal tyllen derfor skiftes til en tylle på 13 mm. Tegning af den ny tylle er vedlagt.

Er der monteret en fjeder på den hvide delerin stift ved kontakten, fjernes denne, da fjederen er så kraftig, at den kan skubbe mikrotelefonen ud af holderen.

Når der har været arbejdet med switchen, skal denne justeres for korrekt funktion. Justeringsprocedure er vedlagt.

Den nye tylle kan bestilles uden beregning hos S.P. Radio A/S under varenummeret 48.619. Har De fået leveret en holder af den lave type, kan De returnere denne til S.P. Radio A/S, hvorefter vi fremsender en ny uden beregning.

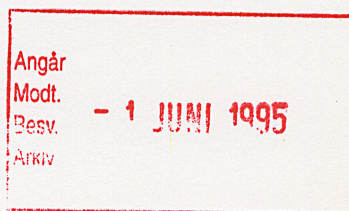

JUSTERINGSVEDLEDNING FOR MIKROSWITCH I HOOK

VARE Nr. 702694/702690

1. Mikroswitchen i holderen løsnes. Mikroswitchen fastspændes kun let.
2. I hvilestillingen, det vil sige at mikrotelefonen ikke er i holderen, justeres mikroswitchen således, at den lige akkurat **ikke** er aktiveret.
3. Isæt mikrotelefonen og check at mikroswitchen klikker (aktiveres).
4. Tag mikrotelefonen ud af holderen, og check at mikroswitchen klikker endnu engang, som et tegn på, at den er tilbage i hvilestillingen.

