


Diagram over

TOR MARS K3 AM/FM 220 V~

TOR

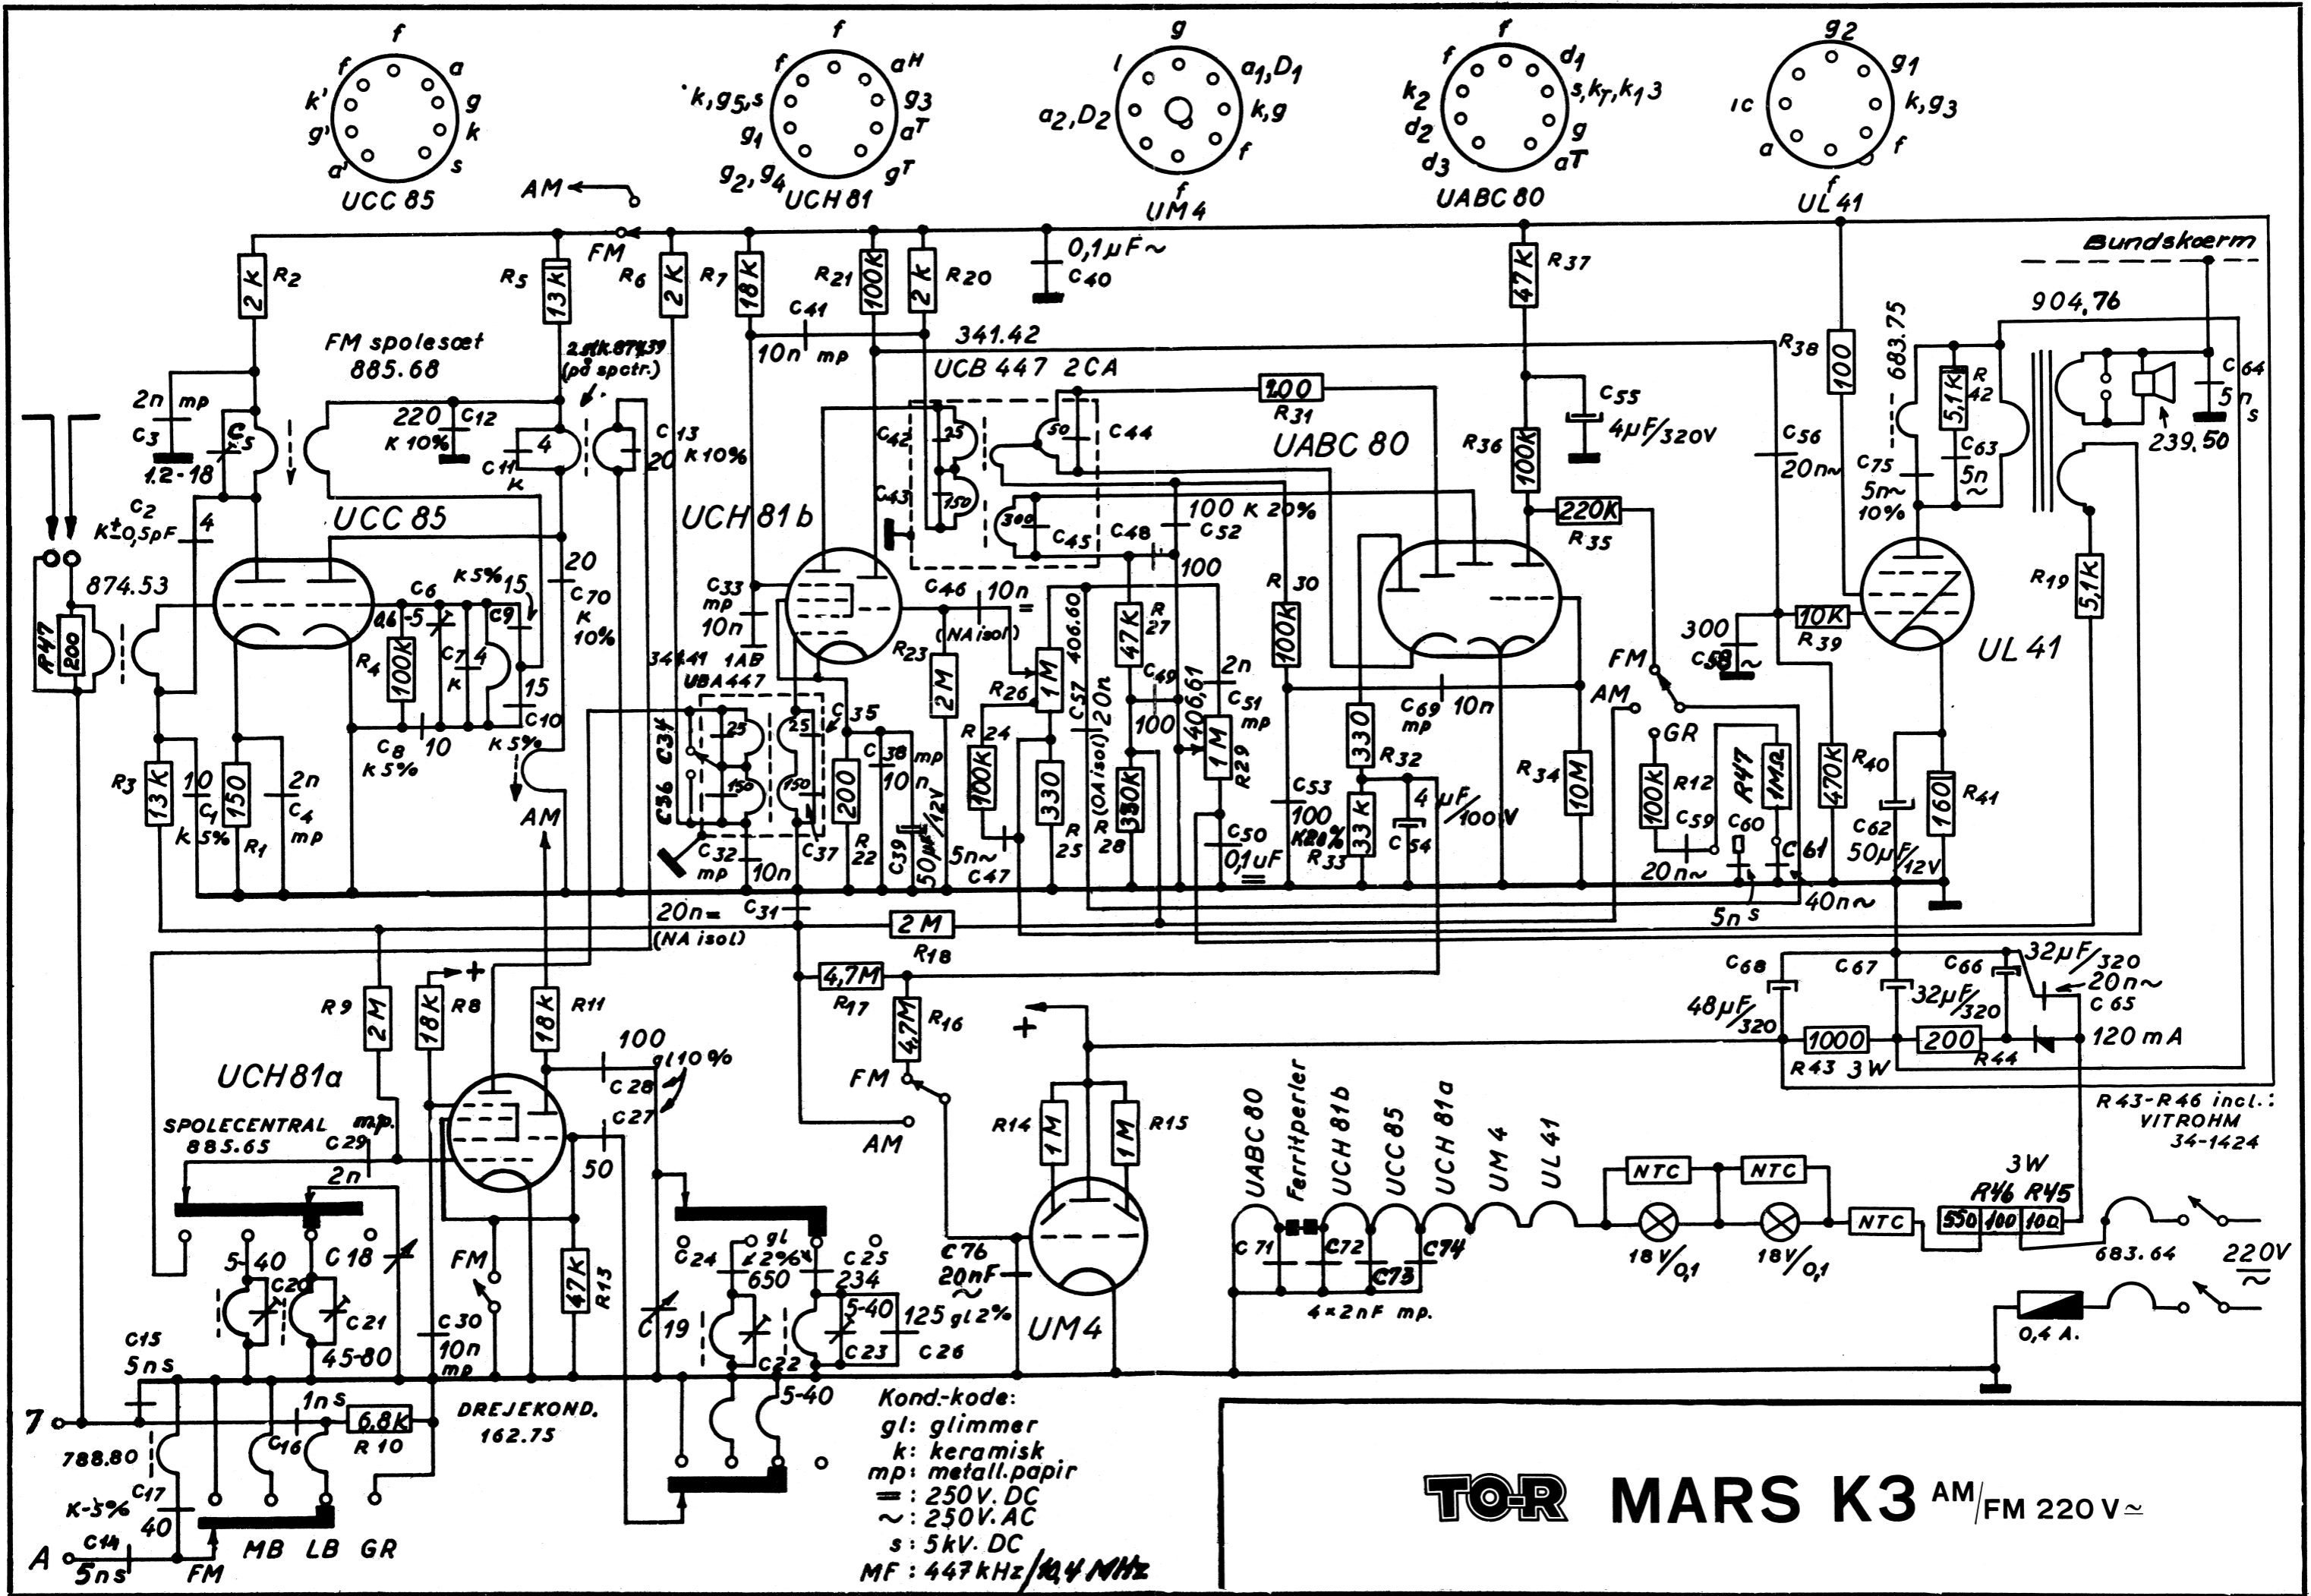

TOR MARS K3 AM/FM 220V ~

Service

Blandt de fejl, der kan opstå i modtageren, kan nævnes følgende:

Brum: C 66 (10 nf) ændres til 47 nf.

Sikring (0,4 amp) Ved forlagsmodstand (34—1545) ændres to forbindelser, idet NTC-modstanden flyttes fra loddeflig nr. 3 fra bunden af modstanden til loddeflig nr. 4, og blå ledning fra loddeflig nr. 2 flyttes til loddeflig nr. 3.