



SERVICE CIRKULÆRE

Oktober 1948

Cirkulære nr. 13.

1043 Senior 49

Ang. kondensatorerne C 30 og C 34.

I en mindre del af fabrikationen, hvori der er anvendt tolerancekondensatorer af et dansk fabrikat, har det vist sig, at ovennævnte kondensatorer kan give anledning til reklamation. Fejlen viser sig ved, at apparatet bliver svagt eller svinger stærkt i styrke, og årsagen skyldes, at kondensatorerne lækker.

Når et apparat af nævnte type kommer til reparation, beder vi Dem undersøge, om disse to kondensatorer er af dansk fabrikat, og i så tilfælde udskifte dem.

C 30 25 pF $\pm 10\%$ part nr. 556

C 34 100 pF $\pm 10\%$ part nr. 566